



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХПРОМЭКСПЕРТ»
(ООО «ТЕХПРОМЭКСПЕРТ»)

"Утверждаю"

Генеральный директор
Чесноков А.Г.

(подпись)

"10" апреля 2026 г.

Акт N 02/04ТПЭ_МО2026
технического освидетельствования

КЛ-6 кВ от ПС-61 ф.21 до РТП-4

(наименование объекта технического освидетельствования)

Адрес объекта: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1

1. Комиссия в составе:

Председатель: главный инженер, Романов Валерий Геннадьевич
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: заместитель главного инженера, Мандрон Владимир Стефанович
(должность, Ф.И.О.)

начальник ПТО, Костинова Татьяна Николаевна
(должность, Ф.И.О.)

заместитель начальника ПТО, Кузьменко Сергей Анатольевич
(должность, Ф.И.О.)

руководитель службы эксплуатации ООО «НТК», Сницаренко Алексей Александрович
(должность, Ф.И.О.)

действовала с "20" января 2026 г. на основании Приказа №01-7 от 20.01.2025 и выполнила техническое освидетельствование **КЛ-6 кВ от ПС-61 ф.21 до РТП-4.**

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1.	Схемы:	Однолинейная схема электроснабжения ПЭЗ им. Калинина, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1
2.2.	Инструкции:	2.3.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (утв. приказом Министерства энергетики РФ № 1070 от 04.2022г.); 2.3.2. «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. СО 153-34.20.508 (РД 34.20.508)».
2.3.	Другое:	2.4.1. Эскизы ОМП. 2.4.2. Протоколы испытаний. 2.4.3. Эксплуатационный паспорт.

3. Комиссией установлено следующее:

3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования (техническое состояние для оборудования, к которому не применим расчет индекса технического состояния):

п/п	Адрес, наименование здания, сооружения, диспетчерский №	Конструкция здания, сооружения	Краткое описание отмеченных дефектов	Характеристика технического состояния ЗиС			
				Исправное	Работоспособное	Ограничено работоспособное	Неработоспособное (Аварийное)
1	КЛ-6 кВ направлением от ПС-61 ф.21 до РТП-4.	Трасса кабельной линии 6 кВ	- На кабельной линии большое количество соединительных муфт. - Следы высыхания и разрушения внешней изоляции кабеля. - Следы повреждений оболочки брони кабеля. - Электрическое сопротивление изоляции кабельной линии соответствует минимальным допустимым значениям. - Большая часть участка кабельной линии проложена под дорогой без использования труб. - Отсутствуют опознавательные столбики или другие сигнальные конструкции.			+	

3.2. Объект технического освидетельствования *имеет дефекты, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий:*

п/п	Адрес, наименование здания, сооружения, диспетчерский №	Конструкция здания, сооружения	Мероприятия	Необходимость проведения обследования специализированной организацией	Срок выполнения мероприятий
1	КЛ-6 кВ направлением от ПС-61 ф.21 до РТП-4.	Трасса кабельной линии 6 кВ	Перекладка кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-6 кВ ф.21 на участке отЗРУ-6 кВ ПС-61 до места пересечения с Московской железной дороги Курского направления, перегон Подольск-Кутузовская, прокладка в траншеях в трубах, а также методом горизонтально	нет	31.12.2029

			направленного бурения в отдельной скважине с резервом		
--	--	--	---	--	--

4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "31" декабря 2036 г.

Председатель:

Романов В.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:

Мандрон В.С.

(Ф.И.О., подпись)

Костинова Т.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Кузьменко С.А.

(Ф.И.О., подпись)

Сницаренко А.А.

(Ф.И.О., подпись)