



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХПРОМЭКСПЕРТ»
(ООО «ТЕХПРОМЭКСПЕРТ»)



"Утверждаю"
Генеральный директор
/ Чесноков А.Г.

(подпись)

"03" апреля 2026 г.

Акт N 01/04ТПЭ_МО2026
технического освидетельствования

2хКВЛ-10кВ от ПС-596 ф.1, ф.6 до РП-36
(наименование объекта технического освидетельствования)

Адрес объекта: Московская область, г. Подольск, мкр. Центральный

1. Комиссия в составе:

Председатель: главный инженер, Романов Валерий Геннадьевич
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: заместитель главного инженера, Мандрон Владимир Стефанович
(должность, Ф.И.О.)

начальник ПТО, Костинова Татьяна Николаевна
(должность, Ф.И.О.)

заместитель начальника ПТО, Кузьменко Сергей Анатольевич
(должность, Ф.И.О.)

руководитель службы эксплуатации ООО «НТК», Сницаренко Алексей Александрович
(должность, Ф.И.О.)

действовала с "20" января 2026 г. на основании Приказа №01-7 от 20.01.2025 и выполнила техническое освидетельствование **2хКВЛ-10 кВ направлением от ПС-596 ф.1, ф.6 до РП-36.**

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1.	Схемы:	Однолинейная схема электроснабжения РП-36 Московская область, г. Подольск, мкр. Центральный
2.2.	Инструкции:	2.3.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (утв. приказом Министерства энергетики РФ № 1070 от 04.2022г.); 2.3.2. «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. СО 153-34.20.508 (РД 34.20.508)».
2.3.	Другое:	2.4.1. Эскизы ОМП. 2.4.2. Протоколы испытаний. 2.4.3. Эксплуатационный паспорт. 2.4.4. Журнал повреждений КЛ ООО «Спецэксплуатация».

3. Комиссией установлено следующее:

3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования (техническое состояние для оборудования, к которому не применим расчет индекса технического состояния):

п/п	Адрес, наименование здания, сооружения, диспетчерский №	Конструкция здания, сооружения	Краткое описание отмеченных дефектов	Характеристика технического состояния ЗиС			
				Исправное	Работоспособное	Ограничено работоспособное	Неработоспособное (Аварийное)
1	2хКВЛ-10 кВ направлением от ПС-596 ф.1, ф.6 до РП-36, кабельные участки	Трасса кабельной линии 10 кВ	- На кабельной линии большое количество соединительных муфт. - Имеется множество заломов кабельной линии. - Следы повреждений оболочки брони кабеля. - Электрическое сопротивление изоляции кабельной линии соответствует минимальным допустимым значениям. - Большая часть участка кабельной линии проложена под дорогой без использования труб. - Отсутствуют опознавательные столбики или другие сигнальные конструкции.			+	

3.2. Объект технического освидетельствования *имеет дефекты, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий*:

п/п	Адрес, наименование здания, сооружения, диспетчерский №	Конструкция здания, сооружения	Мероприятия	Необходимость проведения обследования специализированной организацией	Срок выполнения мероприятий
1	2хКВЛ-10 кВ направлением от ПС-596 ф.1, ф.6 до РП-36, кабельные участки	Трасса кабельной линии 10 кВ	Перекладка кабеля АСБ-10 3х240 2хКВЛ-10 кВ ф.1, ф.6 на участке от ЗРУ-10 кВ ПС-596 до оп.1А, оп.1Б, прокладка в траншеях в трубах, а также методом горизонтально направленного бурения в отдельной скважине с резервом	нет	31.12.2029

4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "31" декабря 2036 г.

4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "31" декабря 2036 г.

Председатель:

Романов В.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:

Мандрон В.С.

(Ф.И.О., подпись)

Костинова Т.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Кузьменко С.А.

(Ф.И.О., подпись)

Сницаренко А.А.

(Ф.И.О., подпись)